

Mineralwerkstoff



REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Allgemeine Pflege

- Heiße Gegenstände: Sollten nicht direkt auf die Oberfläche gestellt werden. Legen Sie stets ein Brett unter heiße Gegenstände
- Siedende Flüssigkeiten: Wenn Sie siedende Flüssigkeiten auf die Oberfläche gießen, sollten Sie immer sofort mit kaltem Wasser übergießen.
- Starke Säuren: Sollten in der Nähe von Mineralwerkstoffen nur mit Vorsicht verwendet werden. Wenn solche Reinigungsmittel in Kontakt kommen, wischen Sie sie sofort ab. Werden diese Mittel nicht weggewischt, kann es sein, dass sich die Oberflächen ausbleichenweiß färben, was nur schwer wieder rückgängig gemacht werden kann.
- Spitze Gegenstände: Mineralwerkstoff ist den Beanspruchungen des Alltags mühelos gewachsen. Spitze oder scharfkantige Gegenstände können jedoch auf der Oberfläche Schrammen oder Kratzer zurücklassen, wenn sie nicht vorsichtig verwendet werden.

Regelmäßige Reinigung

Mineralwerkstoff ist ein völlig homogenes, porenfreies Material, sodass für die tägliche Reinigung ein feuchter Lappen und ein mildes Reinigungsmittel völlig ausreichen. Der Hersteller empfiehlt eine gelegentliche Reinigung mit einer milden Scheuermilch oder einem nassen Schwamm, dadurch bleibt die Oberfläche gleichmäßig.

Reinigung von hartnäckigeren Flecken und Spritzern

STARKE VERSCHMUTZUNGEN

Stärkere Verschmutzungen durch Lebensmittelfarben, Tee oder Fruchtsäfte können gegebenenfalls entstehen. Mit einem Bleichmittel können diese leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen). Anschließend reinigen Sie die Fläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach.

Matte Oberflächen können Sie zudem mit einem Scheuermittel behandeln. Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem Scheuermittel mühelos entfernt werden.

SÄUREHALTIGE REINIGUNGSMITTEL

Bei der Behandlung einer Mineralwerkstoff-Oberfläche sollte auf säurehaltige Reinigungsmittel (z. B. Methylchlorid oder Aceton) verzichtet werden. Falls versehentlich ein solches Produkt mit dem Material in Berührung kommt, spülen Sie die Fläche vorsorglich mit viel Seifenwasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern.

BRANDFLECKEN

Kleinere Brandflecke entfernen Sie ebenfalls problemlos mit einem gewöhnlichen Scheuermittel oder einem Scheuerschwamm. Sollte dadurch das Hochglanz-Finish eine leichte Mattierung erhalten, können Sie den Glanz mit feingekörntem Reinigungsschwamm rasch wiederherstellen.

Beseitigung von Kratzern

OBERFLÄCHLICHE KRATZER

Um oberflächliche Kratzer zu beseitigen, führen Sie mit einem nassen Scotch Brite® Nr. 7448 oder einem ähnlichen Handschleifpad kreisförmige Bewegungen aus, bis die Kratzer verschwunden sind. Reinigen Sie anschließend die Fläche gründlich mit Seife und Wasser und lassen Sie sie trocknen.

TIEFE KRATZER

Tiefer Kratzer können durch vorsichtiges Abschleifen beseitigt werden. Verwenden Sie hierzu Schleifpapier mit der Körnung 120 und anschließend 220 und 320. Führen Sie danach mit einem nassen Handschleifpad Scotch Brite® Nr. 7448 kreisförmige Bewegungen aus, um erneut eine unversehrte Oberfläche herzustellen. Für mehr Schutz oder wenn Sie mehr Glanz wünschen, können Sie nach dem Trocknen der Oberfläche eine wachsfreie Politur oder eine andere empfohlene Oberflächenbehandlung auftragen und mit einem sauberen, trockenen Tuch einreiben. Verwenden Sie anschließend zum trockenwischen ein weiteres sauberes Tuch.

ERNSTE BESCHÄDIGUNGEN

Sollte die Mineralwerkstoff-Fläche einen tiefen Schnitt, Riss oder anderen ernsthaften Schadenaufweisen, empfehlen wir Ihnen, sich an einen Profi zu wenden, der die Oberfläche repariert, damit sie wieder wie neu aussieht.